



产品描述

温度保险丝-合金型 (Thermal-Link (ATCO)-Alloy Type) 是一次性动作而不可复位的装置。其主要由低熔点的易熔合金、助熔断剂、外壳、封口树脂和引线组成。在正常工作情况下，易熔合金与两根引线保持连接，当合金型温度保险丝感受到异常发热并达到预定的熔断温度时，易熔合金熔化，并在助熔断剂的作用下快速收缩至引线两端，从而断开电路。

赛尔特公司 (SETsafe | SETfuse) 温度保险丝-合金型 (ATCO) SY系列额定动作温度从95 °C到145 °C，额定电流：10A，安规认证包括：PSE，CCC，符合 RoHS 和 REACH 环保法规。

特性

- 动作温度精确
- 一次性动作而不可复位
- 引线为绝缘线
- 环保型产品

应用


- 家用电器
- 电热器具

定制

- 温度
- 引线长度
- 引线可带插拔端子


结构图

径向型

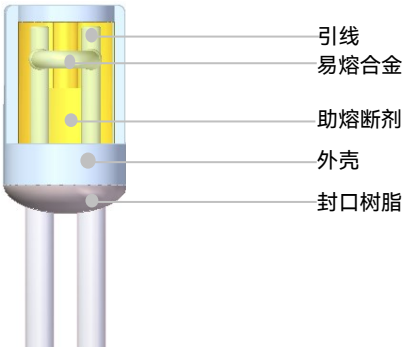


标识图

径向型 (颜色仅供参考)

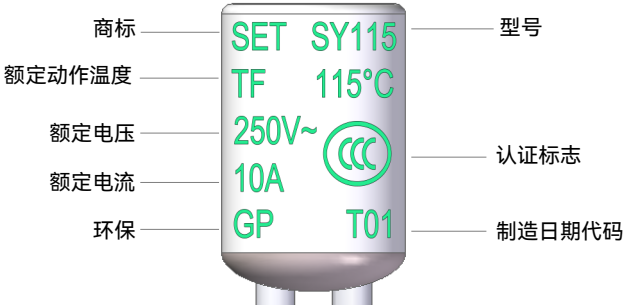

备注：制造日期代码T01，首字母代表年份，A代表2000年和2026年，B代表2001年和2027年；后两位数字01代表第一季度，02代表第二季度，以此类推。

尺寸 (单位: mm)

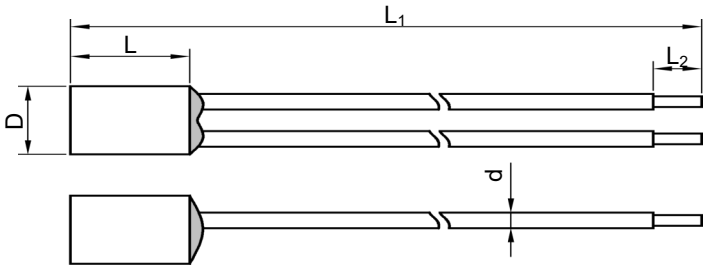

L	L ₁	L ₂	D	d
13.0 ± 1.0	70.0 ± 3.0	5.0 ± 1.0	9.0 ± 1.0	UL1332 18AWG

技术参数

额定动作温度 T_f (°C)

	型号	熔断温度	保持温度 T_h	极限温度 T_m	额定电流 I_r	额定电压 U_r			RoHS REACH
		(°C)	(°C)	(°C)	(A)	(V)	CCC	PSE	
145	SY145	140 ± 2	115 111 ^a	180	10	AC 250	●	●	●
130	SY130	125 ± 2	100 96 ^a	180	10	AC 250	●	●	●
125	SY125	121 ± 2	95 91 ^a	180	10	AC 250	●	●	●
120	SY120	115 ± 2	90 86 ^a	180	10	AC 250	●	●	●
115	SY115	111 ± 2	85 81 ^a	180	10	AC 250	●	●	●
105	SY105	100 ± 2	72 68 ^a	180	10	AC 250	●	●	●
95	SY95	91 ± 2	60 52 ^a	180	10	AC 250	●	○	●

备注:

1、“●”表示产品已通过认证,“○”表示产品未有认证。

2、RoHS, REACH符合要求。

3、a: CCC标准升级要求, 保持温度测温点明确为试验箱的环境温度, 之前的测温点为产品本体。

认证信息

机构标志	执行标准	赛尔特获得的档案号、认证号
	J60691	JET2121-32001-2029、JET2121-32001-2030 JET2121-32001-2031
	GB 9816.1	2020980205000181

焊接

手工焊接

1. 焊接必须在表T-1所列的条件下进行。
2. 由于温度保险丝中与引线连接的易熔合金是低熔点的合金，因此不正确的焊接操作（例如：温度过高、焊接时间过长、引线过短等）可能导致易熔合金被引线传递的过高热量所影响，从而使得温度保险丝提前断开。
3. 若需要在表T-1规定更为严苛环境下进行焊接时，应在焊接点和温度保险丝主体间的引线上使用散热装置。
4. 焊接时应小心，以避免温度保险丝主体和引线遭受到推 / 拉力以及扭力。
5. 焊接后应让其自然冷却20 s以上，在冷却期间，勿移动温度保险丝本体和引线。

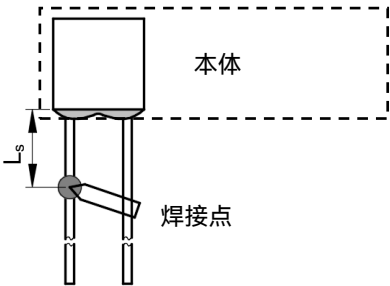


图 T-1

表 T-1：手工焊接时间

额定动作温度 (T_f)	不同引线长度对应的最大允许焊接时间 (图T-1)									最高焊接 温度
	L_s 长度	时间		L_s 长度	时间		L_s 长度	时间		
		镀锡铜线	CP线		镀锡铜线	CP线		镀锡铜线	CP线	
(°C)	(mm)	(s)	(s)	(mm)	(s)	(s)	(mm)	(s)	(s)	(°C)
95 to 101	10	1 ^a	4	20	2	5	30	3	6	400
102 to 115	10	1 ^a	4	20	2	5	30	3	6	
116 to 135	10	1 ^a	4	20	3	6	30	5	8	
136 to 145	10	3	6	20	5	8	30	5	8	


a: 为防止温度保险丝被焊断，焊接时视需要增加辅助散热装置。

波峰焊接

波峰焊参数如表T-2，仅供参考，实际使用时应做相关的试验进行验证,如在波峰焊后通过X-ray观察来判断温度保险丝的易熔合金是否受损。


表T-2 波峰焊参数设置

额定动作温度 (T_f)	不同引线长度对应的最大允许焊接时间 (图T-1)				预热时间 (t_1)	最大波峰 温度	过锡时间 (t_2)	冷却时间 (t_3)
	L_s 长度	预热温度	L_s 长度	预热温度				
(°C)	(mm)	(°C)	(mm)	(°C)	(s)	(°C)	(s)	(s)
95 to 130	建议手工焊接							
131 to 145	20	80	30	90	< 60	≤ 260	≤ 3	≤ 10

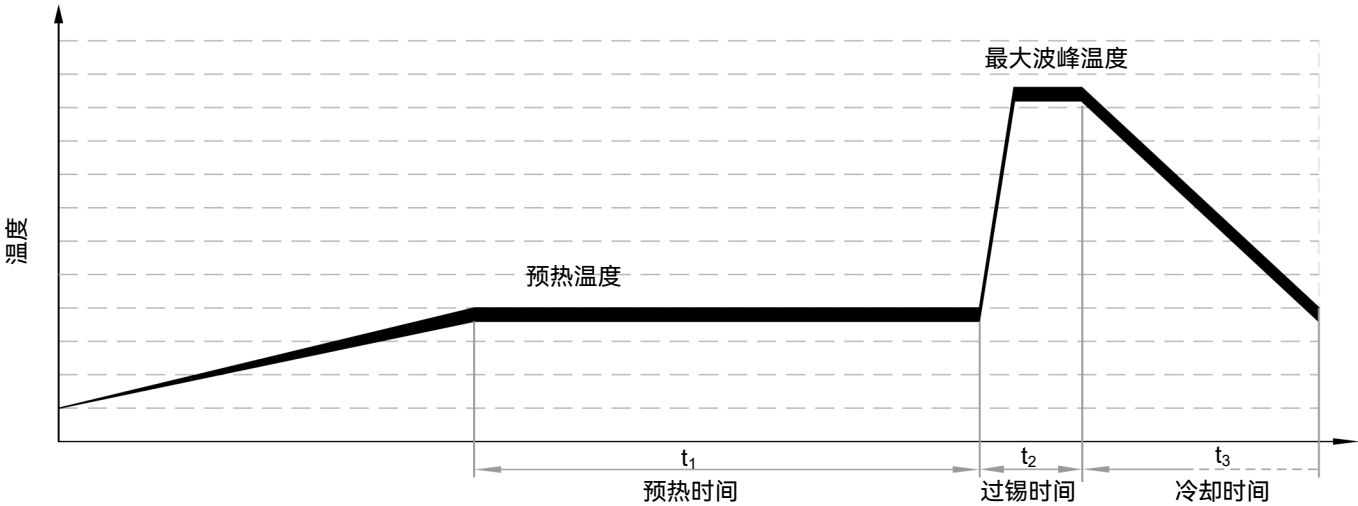


产品温度时间曲线图（仅供参考）

温度保险丝在不同温度油浴中断开的温度时间曲线。

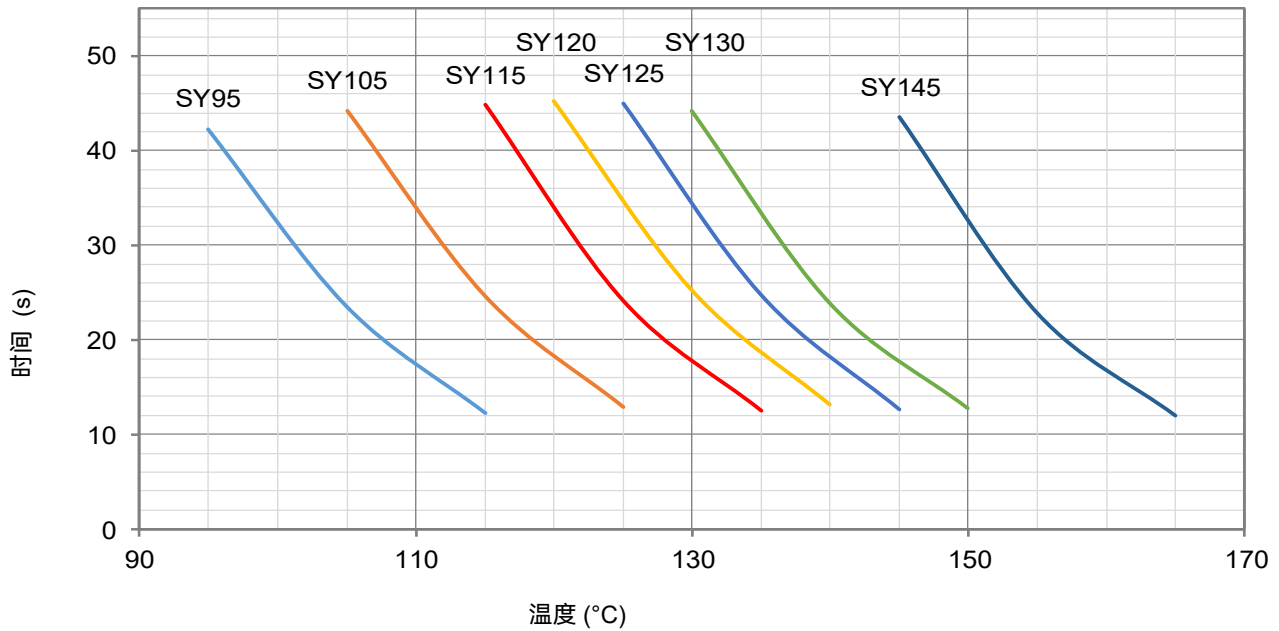

产品电流时间曲线图（仅供参考）

温度保险丝在室温 $25 \pm 2^\circ\text{C}$ 条件下，测试数倍过载电流下的断开时间曲线。

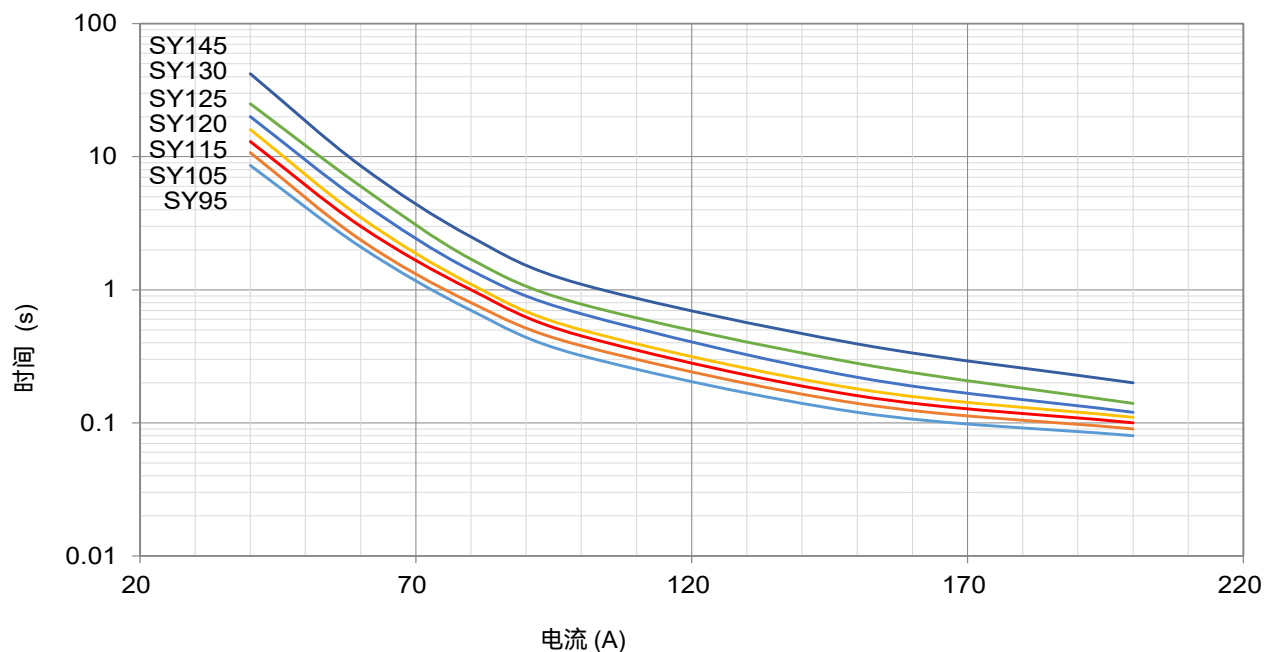

温度保险丝-合金型


Thermal-Link (ATCO)-Alloy Type

SY系列

包装信息

散装

项目	PE 袋	包装箱
尺寸 (mm)	190 × 180	440 × 300 × 260
数量 (PCS)	50	3000
毛重 (kg)	14.0 ± 10%	

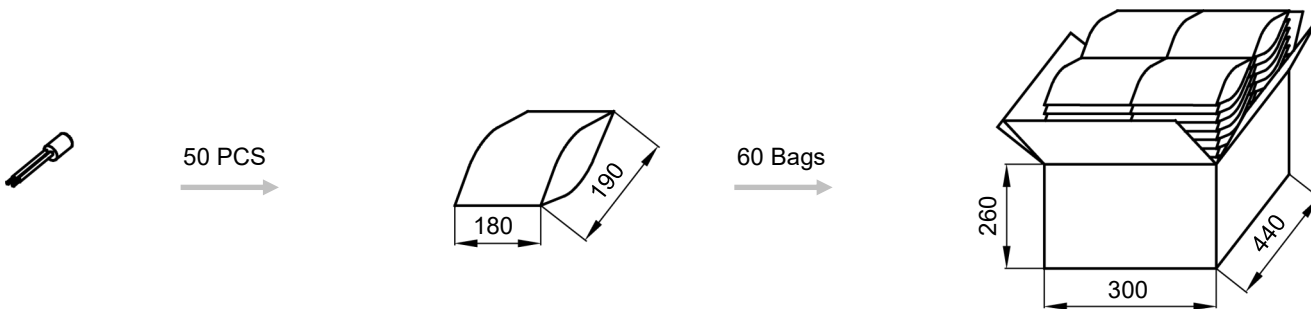

术语

项目	描述
TCO	温度保险丝 一种装有热元件的不可复位的器件，当它被暴露在超过所设计的温度下达到一个足够长的时间时会将电路断开。 — (GB 9816.1)
ATCO	合金型温度保险丝 合金型温度保险丝，由易熔合金作为感温部件的热熔断体。 — (GB/T 9816.3)
T_f	额定动作温度 在仅通以不超过10 mA的探测电流的条件下，测得的使热熔断体导电状态改变的温度。 — (GB 9816.1) 允许偏差: $T_f + 0 / - 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 允许偏差: $T_f \pm 7\text{ }^{\circ}\text{C}$ (J60691).
Fusing Temp.	实测熔断温度 置于油池中，通10 mA以下的负载电流，每分钟升温 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，测断开温度。 — (GB 9816.1)
T_h	保持温度 热熔断体在规定的条件下，规定时间内不改变其导通状态的最高温度。 — (GB 9816.1)
T_m	最高极限温度 由制造厂规定的温度。在此温度下，热熔断体导电状态已改变，但其机械性能和电气性能在规定时间内不至于减弱。 — (GB 9816.1)
I_r	额定电流 温度保险丝分类用，允许用于电路并安全断开的最大电流。 — (GB 9816.1)
U_r	额定电压 温度保险丝分类用，允许用于电路并安全断开的最高电压。 — (GB 9816.1)
I_n	标称放电电流 能够承受15次波形为8/20 μs 的电流峰值，用于检测产品所能承受脉冲电流耐久性的能力。 — (UL 1449)
$I_{\max}$	最大放电电流 能够承受1次波形为8/20 μs 的电流峰值，用于检测产品所能承受的最大脉冲电流。 — (UL 1449)



注意

使用

1. 气压：80 kPa 到106 kPa，对应海拔：+2000 m 到- 500 m。
2. 工作电压不超过温度保险丝的额定电压；工作电流不超过额定电流。
3. 通电情况下请勿用人体直接触碰本体或引脚，防止烫伤或触电。

更换

温度保险丝是不可修复的产品。基于安全原因，替换时应使用同类别、同型号的温度保险丝并且严格按照同样的方法正确安装。

贮存

温度保险丝的贮存应避免高温、高湿、日光直射和腐蚀性气体的场合，避免影响引线可焊性，产品购入后请于1年内使用完毕。

安装

安装位置的温度确定

1. 建议采用内置热电偶式的仿真温度保险丝来确定适合的温度要求。
2. 需对终端产品进行测试，以确保潜在的异常状况不会导致温度保险丝超过其极限温度。
3. 将温度保险丝安装在可使其温度平稳上升的部位。
4. 温度保险丝本体表面的温度不超过温度保险丝的保持温度。
5. 保险丝的封口及主体不能烧伤或者过度受热。

安装位置的机械性能要求

1. 勿将温度保险丝安装在可能经常出现剧烈振动的地方。
2. 确保引线足够长，且其安装方法不会造成强行按压、拉伸及扭转引线之现象。
3. 温度保险丝的封口及主体不能受损。

机械连接

铆接

1. 选用电阻率小的铆接材料和被铆接材料。
2. 采用柔韧的、易弯曲的引线来与温度保险丝铆接。
3. 应确保铆接后的接触电阻为最小值，过大的接触电阻会产生较高的温升，造成温度保险丝提前熔断。

压接

1. 选用电阻率小的压接材料和被压接材料。
2. 压接过程中，确保引线不会被扭转、封口树脂不会被破坏。
3. 应确保压接后的接触电阻为最小值，过大的接触电阻会产生较高的温升，造成温度保险丝提前熔断。

引线成型

1. 如果一定要弯折引线，那么应确保弯折处与主体间的距离,如表T-3。
2. 弯折引线时请使用钳子或其它工具固定（如图T-2所示），以免损坏产品。
3. 成形和安装过程中，对引线进行裁切、切割、弯折时，请勿用力过猛，以免造成产品断裂或本体损伤。
4. 避免直接对引线根部施加外力（比如与温度保险丝主体成一定角度推或拉），以免损坏温度保险丝封口。

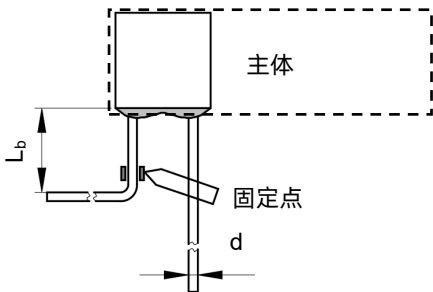


图 T-2

表T-3 本体与折弯处之间的距离

圆形引线	d	(mm)	< 1.0	1.0 - 1.2	> 1.2
	L _b	(mm)	≥ 3	≥ 5	≥ 10

温度保险丝 (ATCO)-合金特性与型号概览

[illegible]

温度保险丝(ATCO)-合金特性与型号概览

[illegible]

温度保险丝 (ATCO)-合金型特性与型号概览

额定电压 U_r (VDC)	60										50										额定电流 I_r (A)	型号
	1	2	3	5	7	1	2	2.5	3	3	4	5	6	8	8.5	9	10	10	15	15		
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	230	CR13
221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	221	CR13
205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	205	CR13
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	CR13
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	187	CR13
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	160	CR13
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	150	CR13
145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	145	CR13
139	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	139	CR13
136	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	136	CR13
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	135	CR13
133	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	133	CR13
130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	130	CR13
125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	125	CR13
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	123	CR13
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	120	CR13
115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	115	CR13
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	105	CR13
102	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	102	CR13
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	97	CR13
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	95	CR13
86	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	86	CR13
76	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	76	CR13

轴向型

产品结构

温度保险丝(ATCO)-合金特性与型号概览

[illegible]